

HP 电缆管理支架的机架 选件套件 安装说明



关于本设备

HP 电缆管理机架选件套件为电缆管理提供帮助，并且可用于所有 HP 机架。

套件内容

需要在安装过程中使用的工具包括：

- 1U 电缆管理支架（1 个）
- 2U 电缆管理支架（1 个）
- 电缆管理 D 环支架固定夹（10 个）
- 电缆管理 D 环支架夹具（10 个）
- 交叉支架（2 个）
- 12.7 厘米（5 英寸）线缆绑扎带（10 个）
- 20.3 厘米（8 英寸）线缆绑扎带及带夹（10 个）
- M6 锁紧螺母（11 个）
- M6 x 16 毫米 Torx 螺钉（11 个）
- M5.5 x 10 毫米 Torx 螺钉（9 个）
- 直角塑料锁定器（6 个）

为便于使用，该套件中可能还装有其它硬件。

必备工具

在安装过程中，需必备以下工具：

- T-25 Torx 螺丝刀
- 锁紧螺母插入工具（原装硬件套件中附带）

有关机架的注意事项

开始安装前，务必阅读以下注意事项。

⚠ 警告：为减少人身伤害及设备损坏的危险，应确保：

- 调准用的支撑脚要触地。
- 机架的全部重量均应由调准用的支撑脚承担。
- 采用单机架安装方式时，机架上要安装稳定支撑脚。
- 采用多机架安装方式时，应将这些机架连接在一起。
- 每次只能扩充一个组件。如果出于某种原因而扩充了多个组件，机架可能会变得不稳定。


© 版权所有 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明示保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担任何责任。


2006 年 12 月（第 1 版）
部件号 441668-AA1

安装 1U 电缆管理支架

1. 在 1U 电缆管理支架的两端各插入一个直角塑料锁定器。

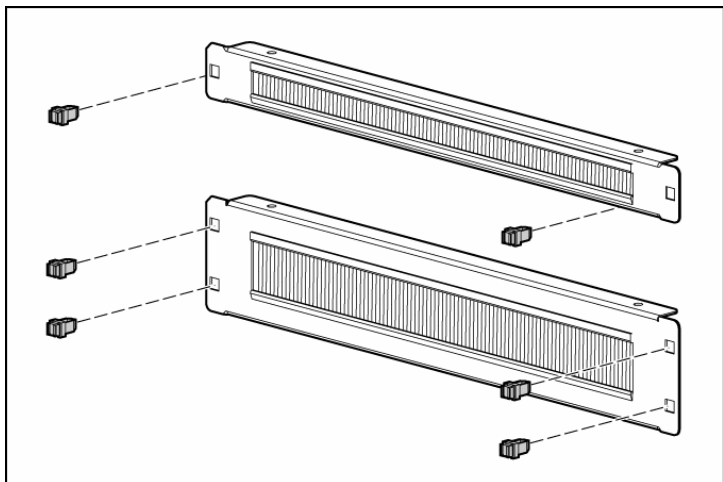


2. 将 1U 电缆管理支架对准机架合适位置上的螺孔 (1)。
3. 顺时针旋转 1U 电缆管理支架两端上的直角塑料锁定器，直到将其锁定到位 (2)。

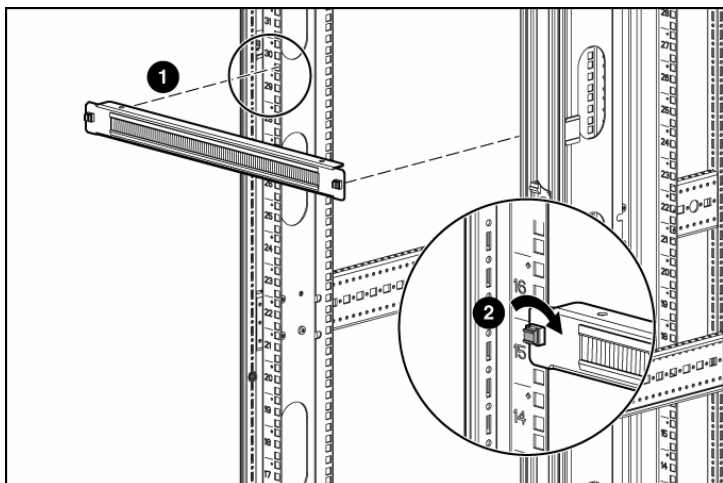


安装 2U 电缆管理支架

1. 在 2U 电缆管理支架的两端各插入两个直角塑料锁定器。

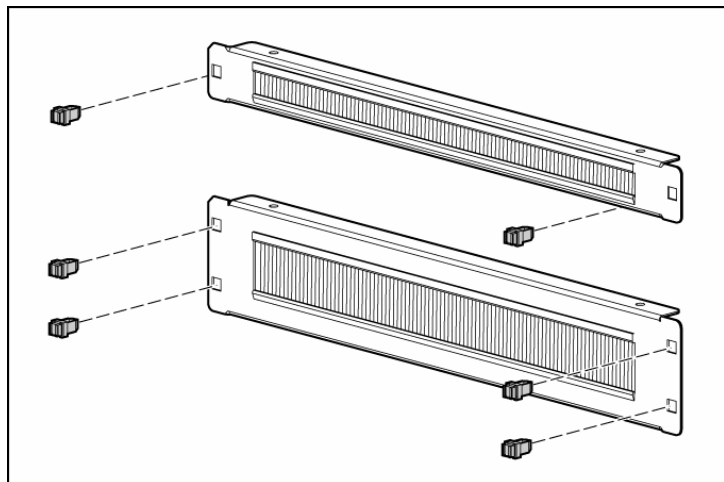


2. 将 2U 电缆管理支架对准机架合适位置上的螺孔 (1)。
3. 顺时针旋转 2U 电缆管理支架两端上的两个直角塑料锁定器，直到将它们锁定到位 (2)。

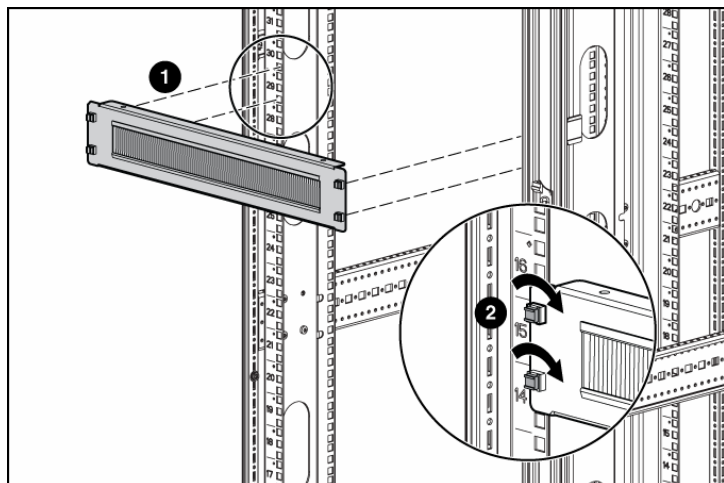

安装电缆管理 D 环支架

根据您的机架配置，可以将电缆管理 D 环支架安装在前支架或侧面支架中。


1. 将电缆管理 D 环支架固定夹 (1) 安放在 D 环支架夹具 (2) 上。

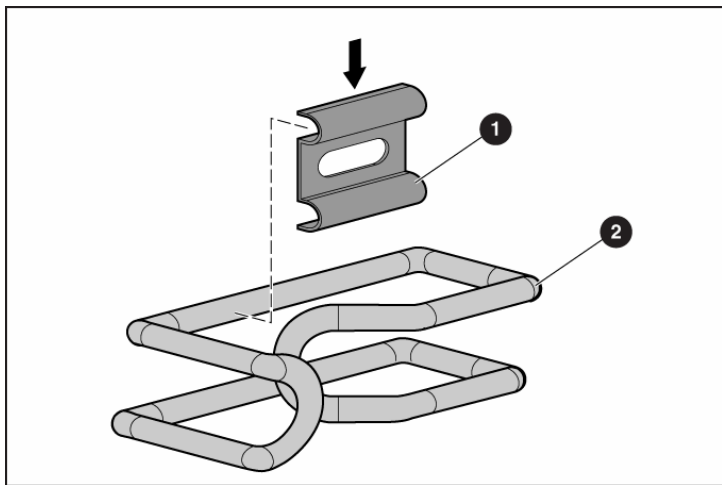

2. 将电缆管理 D 环支架安装在前支架中（第 2 页上的“前支架”）。
3. 将电缆管理 D 环支架安装在侧面支架中（第 2 页上的“侧面支架”）。


前支架

1. 使用锁紧螺母插入工具，将 M6 锁紧螺母装入机架前面的合适位置上。

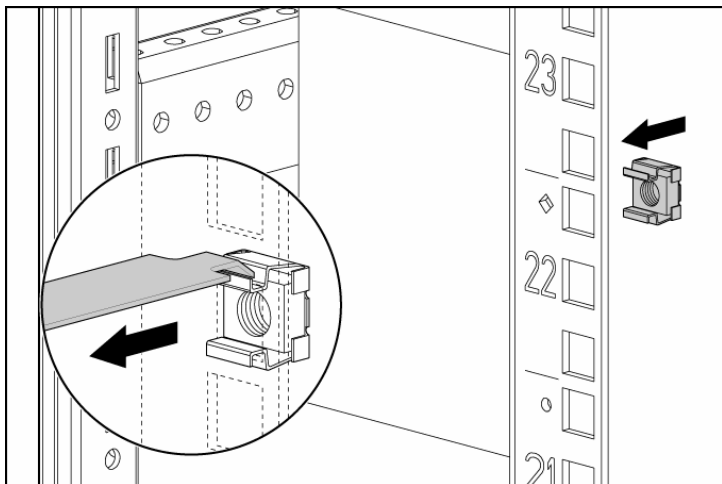


2. 将电缆管理 D 环支架对准先前安装的 M6 锁紧螺母 (1)。

3. 使用 T-25 Torx 螺丝刀，插入一个 M6 x 16 毫米 Torx 螺钉，将电缆管理 D 环支架固定到机架上 (2)。

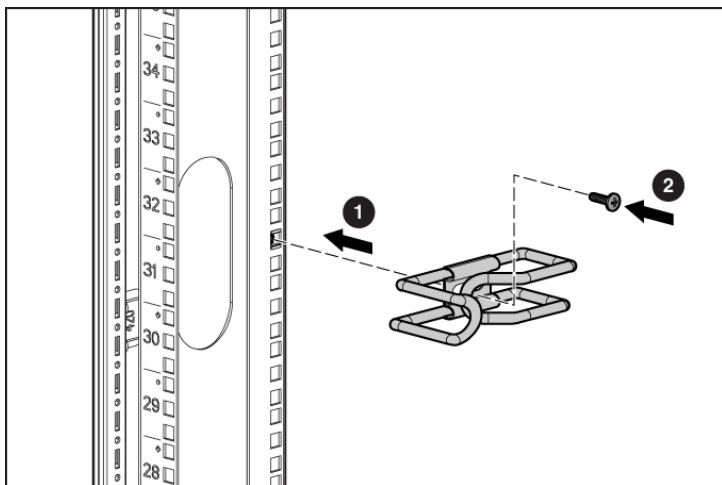

侧面支架

1. 将电缆管理 D 环支架对准机架侧面合适位置上的螺孔 (1)。
2. 使用 T-25 Torx 螺丝刀，插入一个 M5.5 x 10 毫米 Torx 螺钉，将电缆管理 D 环支架固定到机架上 (2)。

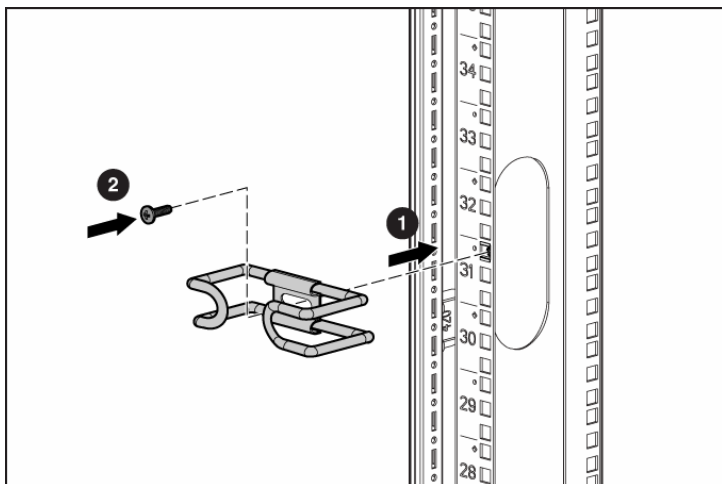


安装交叉支架

1. 将交叉支架对准横跨机架后部的合适位置上的对应螺孔 (1)。





注：用于安装交叉支架的螺孔位于后机架的一排螺钉侧面，朝向机架内部。

2. 使用 T-25 Torx 螺丝刀，在交叉支架两侧各插入两个 M5.5 x 10 毫米 Torx 螺钉，并固定到机架框上 (2)。

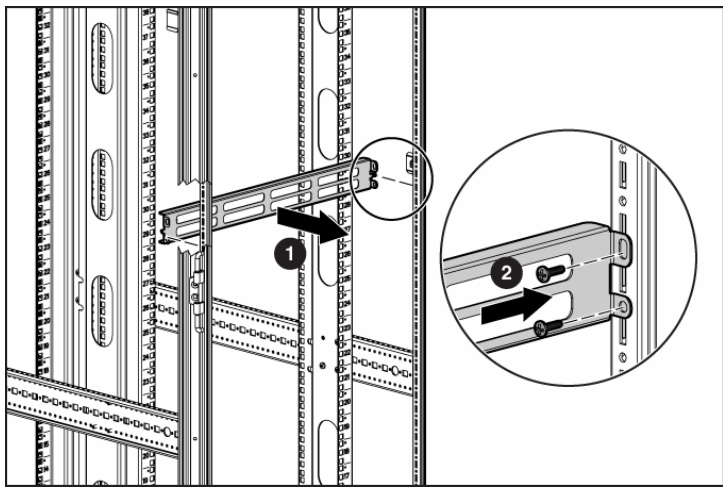

安装线缆绑扎带

在下面任一位置将固定夹扣到机架上，然后布线并使用线缆绑扎带固定电缆。

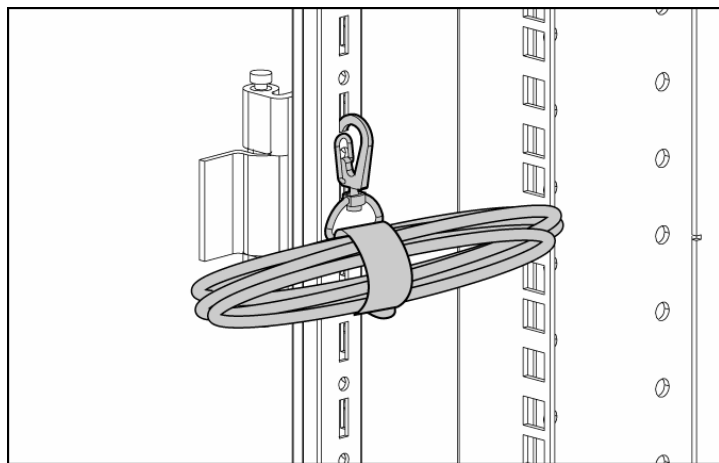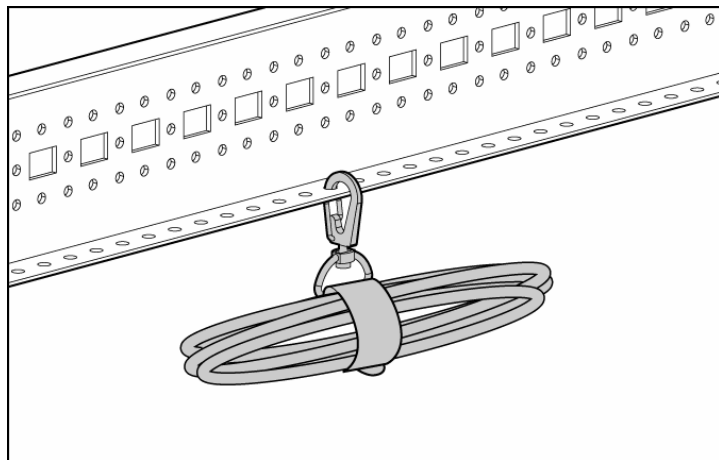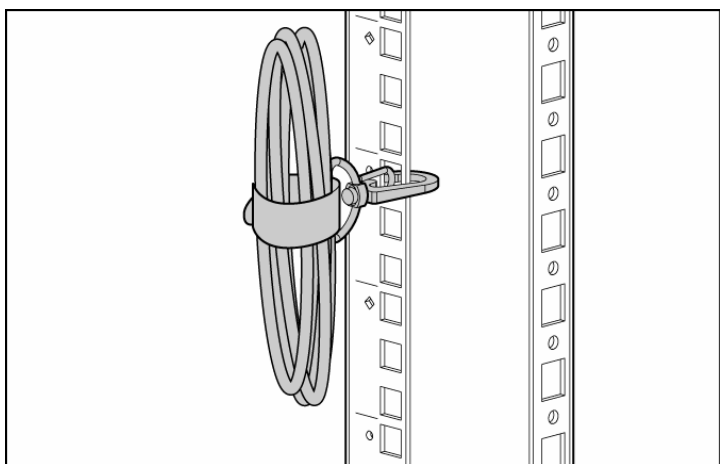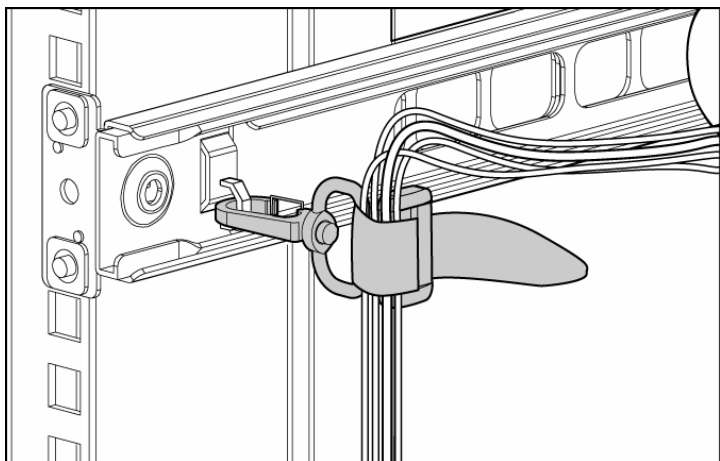

安装完毕。